# PIPE JOINT

Publication number:

JP60139988

Publication date:

1985-07-24

Inventor:

SASAKI AKIRA

**Applicant:** 

II TEII II KK

Classification:

- international:

F16L19/08; F16L19/00; (IPC1-7): F16L19/08

- european:

Application number:

JP19830245057 19831228

Priority number(s):

JP19830245057 19831228

Report a data error here

Abstract not available for JP60139988

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 139988

(i)Int Cl. 1 F 16 L 19/08 識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和60年(1985)7月24日

7244-3H

塞査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

69発明の名称 管継手

> ②特 願 昭58-245057

願 昭58(1983)12月28日 22出

70発 明 者 佐々 木 昭

東京都新宿区西新宿7丁目15番1号 柏ビル内 有限会社

ィー・テイー・イー内

有限会社イー・ティ 願 の出

東京都新宿区西新宿7丁目15番1号 柏ビル内

ー・ィー

弁理士 大森 の代 理 人 泉

1. 発明の名称

·管維手

### 2. 特許請求の範囲

1)中空状の継手本体と、この継手本体の外周 郎に形成された雄ねじ部と、この雄ねじ部に螺合 されるナットと、このナットの内部に収容された 頭状体と、この環状体の先端部に形成された概断 面がくさび状をなすくさび状部とを有してなり、 前記ナットが締め付けられると、該ナットととも に前記環状体が移動しようとして、前記くさび状 部が前記継手本体と前記管の外周部との間に食い 込む管継手において、前記環状体に、該環状体に 対して少なくとも執方向かつ前記継手本体から遠 さかる向きには移動不能なように、前記くさび状 郎とは別個の突起を設けるとともに、この突起を 前記管の外周部に、該管が前記環状体に対して少 なくとも動方向かつ前記継手本体から遠ざかる向 きには移動不能となるように係合することを特徴 とする管轄手。

- 2) 環状体をナットと別体とした特許請求の範 囲第1項記載の管維手。
- 3) 環状体をナットと一体とした特許請求の範 囲第1項記載の管継手。
- 4) 突起を環状体と一体とした特許請求の範囲 第2項または第3項記載の管轄手。
- 5) 環状体の内周側に抜け止め部材を、該環状 体に対して帕方向かつ継手本体から遠ざかる向き には移動不能に嵌合し、この抜け止め材の内周部 に突起を一体に設けた特許請求の範囲第2項また は第3項記載の管継手。
- 6) 突起を、管の外周部に設けられた満に嵌合 する特許請求の範囲第2項または第3項記載の管
- 7) 突起を、隣を設けられていない管の外周部 に食い込ませる特許請求の範囲第2項または第3 頂記収の管証手。
- 3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、管轄手に係り、特にフッ化水素酸等

のエッチング液のような腐蝕性の液体を流す管を 接続する場合等に好適な管轄手に関する。

(従来技術)

第1図は従来のこの種の管轄手を示す。この図において、1は接続すべき管、2は継手本体33は環状体、4はナットであり、これらの側れた材が1~4はそれぞれフッ素側筋等の耐触性によって構成されている。前記環状体3は先の切けにである。また状態で対するで切割にに関係されて3を収容した状態で離手本体2に螺合きれる。

そして、ナット 4 が締め付けられると、環状体 3 の後端側のくさび状部 3 b が管 1 の外周面とナット 4 の内部に形成されたテーパー面 4 a との間に食い込むと同時に、ナット 4 によって環状体 3 が軽手本体 2 の方に抑されることにより、環状体3 の先場側のくさび状部 3 a も管 1 の外周面と框手本体 2 の内部に形成されたテーパー面 2 a との

- 3 -

状めに神経を使わなければならず、作業性が悪いという欠点もあった。そして、もし願って第2図のように管1が環状体3から半ば抜けかけている状態で、ナット4を継手本体2に螺合してしまうと、管1が前記援助等により環状体3ひいては継手本体2から簡単に抜け落ちてしまうこととなっていた。

第3因および4因は他の従来の管轄手を示す。 これらの因において、5は接続されるべき管、6 は軽手本体、7はナット、8はナット7と一体に 設けられた環状体であり、これらの部材5~8は フッ素樹脂等の耐蝕性に優れた材料によって構成 されている。また、前記管5は、一端部付近環状 体3の般断面はくさび状とされている。

間に食い込む。

これにより、くさび状部3aが管1の外周面およびテーパー面2aに押圧されるため、環状体3と管1との間のシールおよび環状体3と離手本体2との間のシールがなされる。また、同時に、くさび状部3aおよび3bが管1の外周面に押圧される結果、環状体3ひいては離手本体2およびナット4が管1に対して固定される。

しかしながら、この従来の管轄手においては、 単に環状体3のくさび状部3 a. 3 bを管1の外 周面に対し押圧することによってのみ、管1に対 して環状体3 ひいては軽手本体2を固定せんとす る構造であるため、管路に作用する援助、圧力、 熱等によって、管1が、環状体3 ひいては軽手本体2 から抜けてしまうことがあるという欠点があった。

また、この従来の管轄手においては、管1に対して環状体3を適正な位置に確実に位置決めする機構が設けられていないため、この管軽手と管1との接続作業の際、管1に対する環状体3の位置

- 4 -

しかしながら、この管轄手においては、上述のように環状体8の同一部分(先端部)に、( i ) 管5 および軽手本体8に押圧されて環状体8と管5 との間および継手本体8との間をシールする機能と、( ii ) 排5 aに係合されて管5 の軸方向の移動を阻止する機能との両方を果させなければならないので、

(a)環状体8、継手本体6および第5 aを育 精度に加工する必要があるので、環状体8 および 継手本体6の製造コスト並びに携5 aの加工コス トが高くなる。

(b)ナット7を手で締め付けるのみでは、原状体8と管5および継手本体6との間のシールを良好にすることができず、器具を用いてナット7を非常にきつく締め付ける必要がある。

等の欠点があった。

## (発明の目的)

本発明は、前記従来の欠点を解消するためになされたもので、扱動、圧力、熱等の影響によるではないとともには、環がないとともには、環がないとともには、環がは、維手本体、管等の部品の加工精度を比較的には、できるできない。ことを目的とする。

#### (発明の構成)

本発明による管轄手は、環状体と管の外周面との間のシールおよび環状体と軽手本体との間のシールを図る部分と、環状体ひいてはナットおよび継手本体に対する管の軸方向の移動を阻止する部

- 7 -

明する。

10は環状体であり、PTFE(ポリ四フッ化エチレン樹脂)等の耐触性に優れかつ比較的既状を5かい材料によって構成されている。この既状体10の内周側には、管9の満9aに対応して横断面直角三角形状の突起10aは満9aは状に設けられており、この突起10aは満9aに状体10に対して動方向かつ後述する椎手本体11から遠ざかる向きには移動不能とされている。

前記環状体10の両端部は、その外周部にテー パーを付けられている。この結果、環状体10の

分とを、別個に設けることにより、上述の目的を 遠成せんとするものである。すなわち、本発明に よる管轄手は、中空状の群手本体と、この戦手太 体の外周部に形成された雄ねじ郎と、この雄ねじ 都に螺合されるナットと、このナットの内部に収 容された環状体と、この環状体の先端部に形成さ れた縦断面がくさび状をなすくさび状郁とを有し てなり、前記ナットが締め付けられると、該ナッ トとともに前記環状体が移動しようとして、前記 くさび状部が前記継手本体と前記管の外摘部との 間に食い込む管粧手において、前記環状体に、該 環状体に対して少なくとも動方向かつ前記継手本 体から遠ざかる向きには移動不能なように、前記 くさび状部とは別個の突起を設けるとともに、こ の突起を前記管の外周部に、該管が前記環状体に 対して少なくとも動方向かつ前記録手太体から遺 ざかる向きには移動不能となるように係合するも のである。

#### (実施例)

以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて説

-8-

両端部には、根断面がくさび状をなすくさび状部 10b.10cが形成されている。

13はナットであり、PFA(四フッ化エチレンーパーフロロアルキルビニルエーテル共重合制 節)またはPP(ポリプロピレン)等の耐蝕性に優れかつ比較的に硬い材料によって構成されており、このナット13の内周朝には、環状体10の

くさび状郎10cに対応するテーパー面13aが 設けられている。

この管轄手においても、前記第1回の従来の管轄手の場合と同様にして、ナット13は、その内部に環状体10を収容した状態で轄手本体11に気合される。そして、このナット13が締め付け場合と、該ナット13のテーパー面13aが環状体10の一方のくさび状部10cに当接されることにより、環状体10が継手本体11の方ができてい、関状体10の他方のくさび状部10とででの外周面と概手本体11のテーパー面11dとの間に食い込む。

これにより、くさび状部10bが管9の外周面およびテーバー面11dに強く押圧され、環状体10と管9との間のシールおよび環状体10と継手本体11との間のシールが図られる。

この管轄手においては、前記のように、環状体 1 0 の突起 1 0 a が管 9 の溝 9 a に係合されることにより、環状体 1 0 に対して管 9 が軸方向かつ移動体 1 1 から遠さかる向きにはに移動不能とさ

-11-

に神程を使う必要がなく、作業性が非常に良くなる。

また、前記環状体10の突起100 a および管9の溝9 a の最新面形状は必ずしも第5 図および第6 図に示されるような形状である必要はなく、例だえば、第7 図のような 2 等辺三角形状や、第8 図

れているので、振動、圧力、熱等によって管9が 環状体10ひいては糖手本体11から抜けてしま う度がない。

また、突起10aと溝9aとの係合により、環状体10が管9に対して自ずと適正な位置に確実に位置決めされるので、前記第1因の管轄手の場合のように、管9に対する環状体10の位置決め

-12-

第9回は本発明による管轄手の他の実施例を示す す半断面図、第10回は該実施例の要部を示す拡 大断面図である。

に移動不能になるようになっている。他の構成は 前記実施機と同様である。

本実施例においても、上述のように突起148により、環状体10に対して管9が軸方向に移動不能になるので、前記実施例の場合と同様の効果を得ることができる。そして、本実施例によれば、管9には附を加工する必要がなくなるので、管9の加工コストの増大を避けることができる。

また、本実施例では、環状体10と抜け止め材14とが別体とされているので、環状体10と管9と離手本体11との間のシール良好にするために、環状体10を比較的に柔かい材料で構成しても、抜け止め材14ひいては突起14aは比較的に使い材料で構成し、突起14aを管9の外面に十分食い込ませ、環状体10に対して管9が動方向に移動不能になるようにすることができる。

第11図は本発明による管轄手のさらに他の実施例を示す半断面図、第12図は該実施例の要部を示す拡大断面図である。これらの図において、15は接続されるべき管であり、フッ素樹脂等の

- 15 -

19に一体に設けられている。なお、くさび状部 19 aは環状体 19 の外周例、突起 19 b は内周 倒に位置している。

本実施例においては、ナット18が継手本体16の雄ねじ部16 bに 解合されて締め付けられると、くさび状部19aが管15の外周面と継手本体16の海曲面16 d との間に食い込んで環状体19と継手本体16との間のシールが図られると同時に、突起19 b が管15の構15aに係合されて、管15の軸方向かつ継手本体16から遠ざかる向きの移動を阻止するようになる。

そして、本実施例においても、くさび状部19 aは環状体19と管15の外周面との固および環状体19と標手本体16との関をジールする機能 のみを果し、また実起19bは管15の軸方向の 移動を阻止する機能のみを果すので、くさび状節 19a、突起19b、蹿曲面16dおよび状節 19a、突起19b、蹿曲面16dおよび状間 19および軽手本体16の製造コストおよび管1 耐触性に優れた材料によって構成されており、その一端部付近の外周部に、購15a(第12図 衆照)が周方向に拾って環状に設けられている。

18はナットであり、PFAまたはPP(ポリプロピレン)等の耐蚀性に優れた材料によって構成されており、このナット18の内部には、該ナット18と一体に環状体19が設けられている。そして、この環状体19の先端部には、縦断面くさび状のくさび状部19aと、やはり縦断面くさび状の突起19bとが二段状に分岐して該環状体

-16-

5 に対する隣15 a の加エコストを安価とすることができるとともに、ナット18を手で締め付けるだけで、前記2つの部分のシールを充分なものにすることができる。

また、環状体19と勝15aとの係合により、環状体19が管15に対して自ずと適正な位置に確実に位置決めされるので、管15に対する環状体19の位置決めに神軽を使う必要がなく、作業性が非常に良くなる。

#### (発明の効果)

 とができるという優れた効果を得られるものであ る。

## 4. 図面の簡単な説明


9 … 管、9 a … 溝、10 … 環状体、10 a … 突起、10 b … くさび状部、11 … 継手本体、13 … ナット、14 … 抜け止め材、14 a … 突起、1


5 … 管、16 … 椎手本体、18 … ナット、19 … 環状体、19 a … くさび状部、19 b … 突起。


特許出願人 有限会社 イー・ティー・イー 代理人 弁理士 大 森 意


- 2 O <del>-</del>

-19-

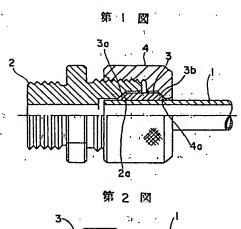




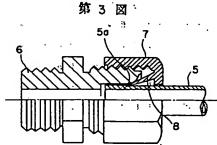


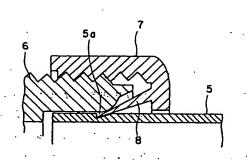


--524<del>---</del>


第 5 図

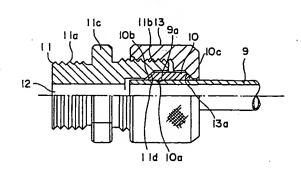

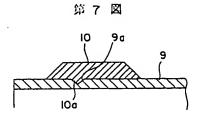



第 6 図

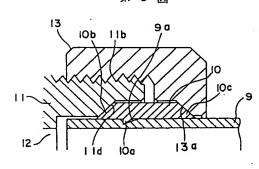

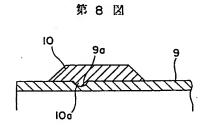



第 9 凶

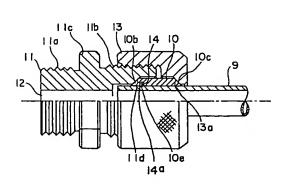

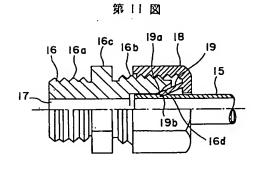

第 10 図

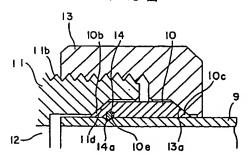

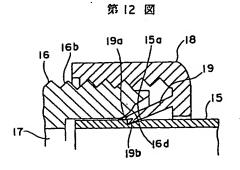

#### 手 統 補 正 魯

昭和59年11月27日

特許庁長官 志賀 学 殿

1. 事件の表示

昭和58年 特 許 原 第 245057 号 #Ⅲの名称

2. 発明の名称

管 継 手

3. 補正をする者 事件との関係

特許出願人

住 所 東京都新宿区西新宿7丁目15番1月 柏ビル内

氏 名(名称) 有限会社 イー・ティー・イー

代表者 佐々木 昭

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区神田司町2丁目21番4号 ・ 東京都千代田区神田司町2丁目21番4号 ・ エ原ビル3階

氏 名 (7626) 弁理士 大 森 泉

5. 補正命令の日付 自 発

6. 補正により増加する発明の数 なし

7. 細正の対象

明柳樹の特許請求の範囲の観

8. 補正の内容 別紙の通り

ざかる向きには移動不能となるように係合することを特徴とする管轄手。

- 2) 環状体をナットと別体とした特許請求の範囲第1項記載の管轄手。
- 3) 環状体をナットと一体とした特許請求の範囲第1項記載の管証手。
- 4)突起を環状体と一体とした特許請求の範囲 第2項または第3項配軟の管轄手。
- 5)環状体の内周側に抜け止め部材を、該環状体に対して触方向かつ維手本体から遠ざかる向きには移動不能に嵌合し、この抜け止め材の内周部に突起を一体に設けた特許請求の範囲第2項または第3項記載の管継手。
- 6)突起を、管の外周部に設けられた帯に嵌合する特許語求の範囲第2項または第3項記載の管轄手。
- 7) 突起を、跳を設けられていない管の外局部に食い込ませる特許請求の範囲第2項または第3項記載の管轄手。

(別紙)

## 2. 特許請求の範囲

「1)中空状の椎手本体と、この椎手本体の外周 部に形成された雄ねじ部と、この雄ねじ部に紹合 されるナットと、このナットの内部に収容された 専状体と、この環状体の先端部に形成された、縦 断面がくさび状をなすくさび状部とを有してなり、 接続すべき管の増部が前記ナット、前記環状体お よび前配能手本体の内部に挿入された状態におい て前記ナットが締め付けられると、該ナットとと もに前記環状体が移動しようとして、前記くさび 状部が前配維手本体の内面と前記管の外周部との 間に食い込む管轄手において、前記環状体に、該 環状体に対して少なくとも軸方向かつ前記継手本 体から遠ざかる向きには移動不能なように、前記 くさび状部とは別個の突起を設けるとともに、こ の突起を前記管の外周部に、該管が前記環状体に 対して少なくとも軸方向かつ前記継手本体から遠

**--526--**

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.